



Biuletyn Techniczny

Numer:	OSB11-06-082
Data:	02/02/2012
Rewizja:	00

Dudniący hałas z okolic zawieszenia

Model:

RM 2010/2011 Spark NG (M300)

Objawy:



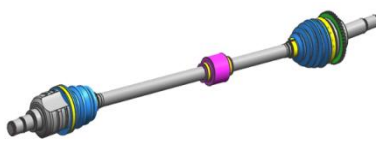

Klient może zgłaszać dudniący hałas z okolic przedniego zawieszenia i układu napędowego przy jeździe z prędkością około 100 ~ 110 km/h po równej nawierzchni.

Poprawka:

Produkcja – Od 7/03/2011 dodano specjalny smar, a od 20/09/2011 zmieniony tłumik drgań półosi.

Auta sprzedane – Wymienić prawą półoś na zmodyfikowaną. Procedura wymiany znajduje się w Podręczniku Serwisowym TIS.

Informacja o częściach:

	Numer części	Prawa półoś	Oznaczenie identyfikacyjne
Stara półoś (tłumik 300 Hz)	95226871 (JM4)		 M300
Nowa półoś (tłumik 98 Hz)	95157493 (JM4)		 M3001



Biuletyn Techniczny

Numer:	OSB11-06-082
Data:	02/02/2012
Rewizja:	00

Informacje gwarancyjne:

Kod operacji	Opis	Czas
3211400	Wymiana przedniej półosi napędowej (prawa)	0.9

Typ PNG: 11

Numer części powodującej usterkę: 95226871

Kod charakteru usterki: N27

Kod przyczyny usterki: R13

